



SCÉLANT POUR FENÊTRES, PORTES ET PAREMENT

QUAD[®] MAX

DESCRIPTION

LEPAGE® QUAD® MAX est la prochaine génération de scellants pour parement, fenêtres et portes qui offre le maximum en durabilité et rendement de l'application, à utiliser en plusieurs conditions intérieures et extérieures. QUAD MAX élimine les devinettes lorsqu'il faut agencer les couleurs parmi une vaste gamme de possibilités avec les matériaux de construction des principaux fabricants. Il a fait ses preuves en matière d'adhésion sur les surfaces mouillées et froides, et offre une durabilité à long terme contre les effets nocifs de l'exposition au soleil. Contrairement aux scellants traditionnels au solvant, QUAD MAX est résistant aux bulles et ne rétrécit pas. En offrant une protection supérieure contre l'air et l'humidité, vous réussirez dès la première fois.

Disponible en :

N° d'article	Format	Couleur
1869816	cartouche de 280 ml (9,5 oz liq.)	Blanc (001)
Diverses couleurs	cartouche de 280 ml (9,5 oz liq.)	Visitez www.lepage.ca

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Flexibilité : $\pm 50\%$ de capacité de jeu des joints
- Facile à utiliser à toutes températures : Application de -18°C à 60°C
- Durcissement rapide en 24 heures pour une protection plus rapide*
- Offert dans une vaste gamme de couleurs
- Peut être peint après 1 heure*
- Adhésion solide à la plupart des matériaux de construction, sans apprêt

**Le temps dépend de la température, de l'humidité et de la profondeur du scellant appliqué.*

UTILISATION RECOMMANDÉE POUR

LEPAGE® QUAD Max est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, pour sceller le contour des fenêtres et des portes, ainsi que le parement. Il adhère à une grande variété de matériaux, sans nécessiter un apprêt, comme le fibrociment, le cèdre, la brique, la pierre, les panneaux en XPS et EPS, l'aluminium avec revêtement, l'acier, la fibre de verre, le vinyle, le PVC, le stuc, les panneaux en EIFS, le bois, le verre, le béton, la maçonnerie, les rubans de solin et la plupart des revêtements/finis architecturaux.

RESTRICTIONS

- NE TRAVAILLEZ PAS et n'éalez pas de scellant sur les revêtements de couleur prévernissés (c.-à-d. revêtement, habillage, etc.), car cela réduirait la capacité des scellants à résister à l'exposition aux UV et aux mouvements des joints, ce qui causerait une défaillance des joints et une décoloration prématurée des joints.
- N'utilisez PAS comme remplissage pour les perforations de clous, ou lors d'applications de retouche sur des matériaux de construction prévernissés pour l'extérieur. Suivez les instructions du fabricant du revêtement préverni pour reboucher les perforations de clous.
- Pas recommandé pour les joints d'about ou les joints bout à bout sur les matériaux de revêtement et d'habillage prévernissés pour l'extérieur.
- N'utilisez pas sur les joints immergés dans l'eau ou les applications nécessitant une immersion dans l'eau continue.
- N'utilisez pas sur les applications sur les toits, y compris, sans s'y limiter aux panneaux de toit en métal ou les maisons en bois rond.
- N'utilisez pas comme un produit d'étanchéité pour les zones à circulation intense ni dans des maisons en rondins
- Pour les joints plus profonds que 9,5 mm (3/8 po), un matériau de support devrait être utilisé.



FICHE TECHNIQUE

Révision : 20 janvier 2025
Remplace : 16 février 2022
N° de réf. 477545

RENDEMENT EN SURFACE

Pour une cartouche de 280 ml (9,5 oz liq.) :

• Un cordon de 6 mm (1/4 po) est extrudé sur une longueur d'environ 8,9 m (29,1 pi).

• Un cordon de 9,5 mm (3/8 po) est extrudé sur une longueur d'environ 4 m (13,3 pi).

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques non durcies types :

Couleur :	Les couleurs disponibles sont énumérées sur www.lepage.ca	Teneur en COV :	2,48 % de la masse volumique CARB 36 g/ SCAQMD règle 1168
Apparence :	Pâte sans affaissement	Durée de conservation :	24 mois à partir de la date de fabrication (non ouvert)
Base :	Polymère modifié au silane	Code du lot Explication :	AAJJJ AA = Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication JJJ = Jour de fabrication d'après une année de 365 jours
Odeur :	Alcool		
Densité :	1.4 à 1.5		
Point d'éclair :	107 °C (224,6 °F)	Exemple :	14061 = 61 ^e jour de 2014 = 2 mars 2014

Propriétés types de l'application :

Température d'application :	Peut être appliqué entre 0 °F (-18 °C) et 140 °F (60 °C) Pour faciliter l'extrusion du scellant à des températures plus basses, rangez la cartouche à la température ambiante au moins 24 heures avant son utilisation.
Délai de formation de la peau :	17 à 20 minutes* À 72 °F et 70 % d'humidité relative
Temps de séchage en surface :	15 heures À 72 °F et 70 % d'humidité relative
Temps de séchage :	24 à 72 heures* *Le temps dépend de la température, de l'humidité et de la profondeur du scellant appliqué.
Taux d'extrusion :	42 ml/min ASTM C1183 (Procédure A)
Affaissement vertical :	0 pouce ASTM C639

Propriétés de résultats types de durcissement :

Couleur :	Diverses couleurs	Dureté :	32 ASTM C661
Température de service :	-25 °C (-14 °F) à 70 °C (158 °F)	Jeu au niveau des joints :	± 50 % ASTM C719
Résistant à l'eau :	Oui	Résistance à la traction :	234 lb-po ² ASTM D412
Peut être peint :	Oui, avec une peinture au latex ou un apprêt	Élongation maximale :	577 % ASTM D412
Résistant aux bulles :	Oui		
Remplissage de perforations de clous :	N'utilisez PAS pour boucher les perforations de clous ou pour les retouches sur un revêtement ou un habillage coloré préverni. Approprié seulement sur les matériaux de parement non vernis ou apprêtés avant la peinture. Suivez les instructions du fabricant du revêtement préverni pour reboucher les perforations de clous.		
Adhérence au pelage à 180° :	ASTM C794	Spécifications :	Conforme aux exigences de rendement de la norme :
Garniture en PVC :	47,6 lb/po	- ASTM C920 : Type S, grade NS, utilisation NT, classe 50, M, G et A - Spéc. fédérale TT-S-00230C, Type II - AAMA 808.3 (Type I) Scellage du périmètre extérieur - AAMA 802.3 (Type I) et 805.2 (Groupe C) Assise/vitrage - AAMA 713-08 Compatibilité chimique des scellants - ASTM C1382 (EIFS)	
Fibrociment :	47 lb/po		
Aluminium peint :	51,1 lb/po		
Revêtement en vinyle :	54,7 lb/po		
Mortier :	42,0 lb/po		

MODE D'EMPLOI

Outils habituellement requis : couteau tout usage et pistolet à calfeutrer. Pour les meilleurs résultats, LEPAGE recommande l'utilisation d'un pistolet à calfeutrer de qualité élevée, comme le pistolet à cartouche Albion® B12.

Mesures de sécurité : portez des gants et se laver les mains après l'utilisation.

Préparation de la surface : toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout contaminant, comme un ancien calfeutrage, de la graisse, de la poussière ou tout autre matériau pouvant nuire à l'adhérence. Enlevez la glace, la neige ou le givre qui pourraient être présents sur les substrats. Pour plus d'informations, consultez les instructions du fabricant du revêtement pour connaître les méthodes de nettoyage approuvées. Veillez à ce que le drain soit bien conçu afin d'éviter que l'eau ou l'humidité ne s'y accumule. La combinaison de l'humidité et d'autres facteurs aura tendance à créer une contre-pression et à provoquer des bulles dans le scellant, quelle que soit la technologie employée. Quoique le QUAD MAX est généralement considéré comme étant un scellant sans apprêt, des circonstances ou des substrats spéciaux peuvent nécessiter un apprêt. C'est la responsabilité de l'utilisateur de tester la compatibilité du substrat et l'adhérence du scellant durci sur un joint d'essai avant l'application au projet complet. L'utilisateur final est également responsable de vérifier que la couleur corresponde de manière acceptable à tous les substrats avant de commencer un travail et pendant l'application.

Maçonnerie : le béton, la pierre, le stuc et les autres maçonneries doivent être nettoyés, où nécessaire, par meulage ou brosse d'acier afin d'exposer une surface solide, libre de contamination et de laitance. Le béton doit être entièrement durci et libre d'agents antiadhérents.


Bois et bois peint : le bois neuf et patiné doit être propre et structurellement sain. Découpez les surfaces patinées et la pourriture sèche jusqu'à l'atteinte de bois solide et propre. Grattez la peinture du bois nu. Tout revêtement qui ne peut être enlevé doit être testé pour vérifier l'adhérence du scellant. QUAD MAX adhèrera à la plupart des bois, neufs ou anciens, secs et libres d'huile.

Métal : retirez les écaillures, la rouille et les résidus de métal afin d'exposer un lustre brillant du métal à l'aide d'une brosse en acier. Retirez les résidus chimiques, les pellicules/huiles, et les revêtements lâches ou incompatibles à l'aide d'un solvant approprié. Tout revêtement qui ne peut être enlevé doit être testé pour vérifier l'adhérence du scellant. Retirez tous les autres revêtements ou finis qui pourraient empêcher l'adhérence. Un test d'adhérence est recommandé pour l'aluminium anodisé ou des substrats douteux.

Préparation des joints : le nombre de joints et leur largeur doivent être conçus pour un mouvement maximal de $\pm 50\%$ à partir de la largeur initiale du joint. La profondeur du joint de scellant devrait être la moitié de la largeur du joint. La profondeur maximale est de 13 mm (1/2 po) et minimale est de 6 mm (1/4 po). La largeur minimale recommandée de joint est de 6 mm (1/4 po) et la largeur maximale recommandée de joint est de 15 mm (5/8 po). Consultez le tableau ci-dessous.

Largeur des joints (pouces)	Profondeur du scellant au mi-point (pouces)
1/4	1/4
1/2	1/4
5/8	1/2


Largeur du joint (mm)	Profondeur du scellant au mi-point (mm)
6	6
13	6
15	13

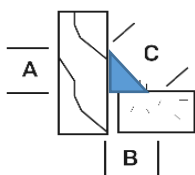

Conception des joints d'angle

Fig. 1

- Les dimensions A et B doivent être au minimum 6 mm (1/4 po)
- La dimension C doit être au minimum 9,5 mm (3/8 po)

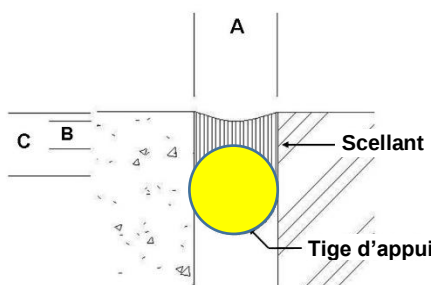

Conception des joints de contrôle

Fig. 2


- La dimension C doit être au minimum 9,5 mm ou au maximum 15 mm
- La dimension B doit avoir une profondeur minimum de 6 mm
- La dimension C peut être un maximum de 13 mm

Conception du joint dynamique

- La dimension A peut avoir une largeur maximale de 15 mm
- La dimension B doit avoir une profondeur de 9,5 mm
- La dimension C doit avoir une profondeur maximale de 15 mm

REMARQUE : créez un bourrelet de forme concave, gardant le scellant à l'intérieur des bordures du joint. NE comblez PAS le scellant et NE l'étalez PAS au-delà des bordures des joints, sinon une décoloration prématurée pourrait se produire sur les matériaux de parement ou d'habillage prévernissés. Utilisez une spatule pour façonner. Adaptez à la largeur du joint. Utilisez du ruban-cache pour empêcher l'étalement du scellant, au besoin.

MODE D'EMPLOI

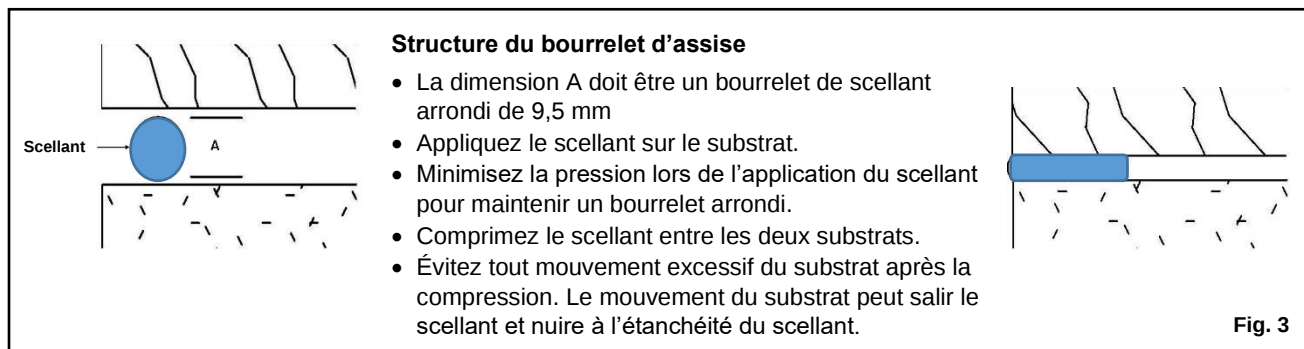

Si la profondeur du joint excède 9,5 mm (3/8 po), on recommande l'utilisation d'une tige d'appui, comme une tige d'appui à structure cellulaire fermée, ou une tige d'appui souple. Lorsque la profondeur du joint ne permet pas l'utilisation d'une tige d'appui, un ruban de démoulage (bande en polyéthylène) doit être utilisé pour empêcher l'adhérence sur trois côtés. Pour conserver la profondeur recommandée du scellant, installez la tige d'appui en le comprimant et le roulant dans la rainure du joint, sans l'étirer. La tige d'appui à structure cellulaire fermée devrait avoir un diamètre approximativement 3 mm (1/8 po) plus large que le joint afin de permettre la compression. La tige d'appui souple devrait avoir un diamètre approximativement 25 % plus large que la largeur du joint. La tige d'appui est une partie intégrante du joint. Le scellant n'y adhère pas, et aucun autre ruban de démoulage n'est requis. N'apprêtez pas et ne percez pas la tige d'appui.

Préparation générale : la température du produit, des surfaces et de la zone de travail doit être entre -18 °C (0 °F) et 60 °C (140 °F). Pour de meilleures performances, conservez la cartouche à température ambiante au moins 24 heures avant utilisation. Retirez la buse du tube et coupez le bouton juste au-dessus des fils (veillez à ne pas couper trop bas). Revissez la buse. Coupez la pointe de la buse à un angle de 30° à 45° avec une lame tranchante à la taille de bourrelet souhaitée (3/8 de pouce est recommandé). Insérez la cartouche dans un pistolet à calfeutrer de haute qualité et distribuez un cordon de 3/8" de scellant pour une protection optimale des joints. Pour de plus amples renseignements, consultez la norme ASTM C1193 – Standard Guide for Use of Joint Sealants (Guide standard pour l'utilisation des scellants à joints).

Instructions d'application :

à l'aide d'un pistolet à calfeutrer, le scellant peut être poussé ou tiré lors de l'application, mais une pression positive doit être maintenue tout au long de l'extrusion. Utilisez une pression constante pour forcer le scellant dans le joint afin d'assurer une adhérence adéquate et uniforme du scellant au substrat, et en maintenir la consistance pour éviter les formes de bourrelets irrégulières, trop petites ou trop grandes. Si la profondeur du joint excède 9,5 mm (3/8 po), on recommande l'utilisation d'une tige d'appui. Appliquez toujours le scellant en forme de bourrelet. Un joint d'angle est formé lorsque deux surfaces s'assemblent pour former un angle droit (consulter la **fig. 1**). Le scellant utilisé pour joindre ces deux surfaces est de forme triangulaire. On peut utiliser du ruban-cache afin d'assurer une application propre. **NE TRAVAILLEZ PAS** et n'étalez pas de scellant sur les revêtements de couleur prévernissés (c.-à-d. revêtement, habillage, etc.), car cela réduirait la capacité des scellants à résister à l'exposition aux UV et aux mouvements des joints, ce qui causerait une défaillance et une décoloration prématurée des joints. Si on utilise du ruban-cache sur les côtés du joint pour empêcher de salir la surface, s'assurer que le ruban est retiré immédiatement après en tirant sur le ruban. Un durcissement complet peut prendre de 24 à 72 heures ou plus, selon les conditions ambiantes et le volume de scellant utilisé. Le scellant peut être peint après 1 heure*. On recommande une peinture au latex de qualité élevée. Si une peinture à base d'huile ou d'alkyde est utilisée, une couche d'apprêt au latex doit être appliquée d'abord. (**Consultez le GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES POUR UNE INSTALLATION APPROPRIÉE**).

Conseils pour terminer les bourrelets de scellant :

- **Terminez les bourrelets à l'extrémité d'un joint :** lorsque vous terminez un bourrelet à l'extrémité d'un joint, relâchez d'abord la pression du pistolet de distribution pour empêcher l'écoulement en pressant la gâchette de déclenchement, puis coupez le bourrelet avec un geste sec de torsion et de pincement. En cas d'excès de fil, le guider sur le bourrelet existant. **NE tirez PAS** et **N'étalez PAS** le bourrelet sur des surfaces adjacentes comme les matériaux de parement ou d'habillage. **NE TRAVAILLEZ PAS** sur des matériaux de parement ou d'habillage prévernissés.
- **Terminez des bourrelets qui se poursuivront :** lorsque vous terminez un bourrelet qui devra être continué par la suite (par exemple si votre tube est vide), relâchez d'abord la pression du pistolet de distribution pour éviter les écoulements en appuyant sur la gâchette de déclenchement. Ensuite, coupez le bourrelet en pressant la buse sur la surface du joint. **N'étalez PAS** le bourrelet sur les surfaces adjacentes. Cette action créera un léger frottement à l'intérieur du joint. Couvrez cette bavure avec le début du bourrelet suivant

NE TRAVAILLEZ PAS : **NE TRAVAILLEZ PAS** et n'étalez pas de scellant sur les revêtements de couleur prévernissés (c.-à-d. revêtement, habillage, etc.), car cela réduirait la capacité des scellants à résister à l'exposition aux UV et aux mouvements des joints, ce qui causerait une défaillance et une décoloration prématurée des joints. Si l'étalement du scellant se produit, la seule méthode de correction sera de peindre les régions touchées.

N'UTILISEZ PAS POUR BOUCHER LES PERFORATIONS DE CLOUS : N'utilisez PAS comme remplissage pour les perforations de clous, ou lors d'applications de retouche. Cela limitera la capacité du scellant à résister aux UV et entraînera une décoloration dans les six mois. Suivez les instructions du fabricant du revêtement préverni pour reboucher les perforations de clous.



FICHE TECHNIQUE

Révision : 20 janvier 2025
Remplace : 16 février 2022
N° de réf. 477545

MODE D'EMPLOI

APPLICATIONS DE JOINTS BOUT À BOUT ET DE JOINTS D'ABOUT : QUAD MAX n'est pas recommandé pour les joints d'about ou les joints bout à bout sur les matériaux de revêtement et d'habillage prévernissés pour l'extérieur. Cependant, QUAD MAX peut être utilisé sur des applications de joints bout à bout et de joints d'about sur les matériaux de parement et d'habillage non vernis ou apprêtés, avant de peindre. Veillez à NE PAS étaler le scellant au-delà des bordures du joint. On peut utiliser du ruban-cache afin d'assurer une application propre. Notez que les joints de largeur inférieure à 6 mm (1/4 po) et de profondeur inférieure à 6 mm (1/4 po) deviendront des situations « d'entretien » et doivent être inspectés régulièrement pour un échec prématuré. La raison est que les joints inférieurs à 6 mm (1/4 po) sont trop petits pour recevoir une quantité suffisante de scellant afin de mériter une durabilité prolongée. Si le scellant affiche une dégradation, retirez le scellant et appliquez du scellant frais dans le joint. Il est important de noter que tous les scellants exigeront de l'entretien et, parfois, un remplacement, en raison des effets de vieillissement, de l'utilisation de scellant insuffisant ou en raison d'une mauvaise conception du joint. Lors de l'utilisation de revêtements extérieurs prévernissés (c.-à-d. le parement et l'habillage), consultez les instructions du fabricant pour l'installation appropriée.

APPLICATIONS DE JOINTS DE CONTRÔLE/DYNAMIQUES : pour les joints de contrôle et dynamiques, formez le bourrelet en forme concave (consulter la fig. 2). Utilisez une spatule de la taille de la largeur du joint. Veillez à NE PAS étaler le scellant au-delà des bordures du joint. On peut utiliser du ruban-cache pour assurer une application propre et empêcher d'étaler le scellant sur les surfaces adjacentes.

APPLICATIONS COMMERCIALES : pour toutes les applications commerciales ou les applications qui ne sont pas indiquées dans les présentes, communiquez avec le soutien technique de Henkel pour revoir l'utilisation prévue.

APTITUDE À LA PEINTURE : QUAD MAX peut être peint une heure après l'application à l'aide d'une peinture pour l'extérieur au latex de haute qualité. Dans les situations d'application moins humides, il est important d'attendre qu'une peau se soit formée sur le scellant avant de peindre. En ce qui concerne les joints qui ont une grande capacité de mouvement, la peinture peut se fissurer, se déformer ou se délaminer du support. La raison en est simple : la peinture n'a pas la même flexibilité qu'un scellant à mouvement élevé de classe 50 tel que le QUAD MAX. La personne appliquant le scellant devrait effectuer des essais pour déterminer la compatibilité et l'adhérence de la peinture. Nous recommandons de toujours utiliser un scellant de la même couleur lorsque disponible. Pour une liste complète des couleurs disponibles, rendez-vous sur www.LePage.ca.

Nettoyage : nettoyez les outils et les résidus d'adhésif non durci avec de l'essence minérale et suivez les mises en garde du fabricant de solvants. Le scellant durci doit être coupé soigneusement avec un outil tranchant. **REMARQUE** : l'utilisation de solvants peut endommager les matériaux de parement et d'habillage prévernissés. Effectuez toujours un test sur une petite zone avant de poursuivre. La seule solution de correction des zones affectées peut être de la peindre.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

NE S'ENDOMMAGE PAS PAR LE GEL. Rangez éloigné de la chaleur, des flammes ou des étincelles, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Le rangement du produit dans des conditions trop froides ou trop chaudes réduira de façon importante la durée de conservation des conteneurs non ouverts. Éliminez le produit dans des installations approuvées pour déchets dangereux.

MISES EN GARDE DE L'ÉTIQUETTE

MISE EN GARDE. IRRITANT. Utilisez dans un endroit bien ventilé. Du méthanol est émis pendant l'application et le durcissement ce qui peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Évitez le contact avec la peau et les yeux. Le contact répété ou prolongé avec la peau peut entraîner une irritation ou l'apparition d'une dermatite. Portez des gants et des lunettes de sécurité lors de l'application du produit. Retirez les lentilles cornéennes avant d'utiliser le scellant. Lavez-vous les mains après l'utilisation.

PREMIERS SOINS : Contient silanes et de la silice cristalline. En cas de contact avec la peau, nettoyez au savon et à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Si vous êtes affecté par l'inhalation du produit, déplacez-vous à l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent.

TENEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Voir la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations consignées dans la présente reposent sur notre recherche et sont estimées exactes, mais aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée ni ne devrait être inférée. Henkel recommande aux acheteurs/utilisateurs de tester les produits pour déterminer si leur qualité et leur adéquation conviennent à l'usage qu'ils veulent en faire. Toutes les applications d'adhésif ou de scellant doivent être testées dans des conditions d'utilisation finale réelles ou simulées pour s'assurer que l'adhésif ou le scellant respecte toutes les spécifications requises du projet ou les dépasse. Puisque les conditions d'assemblage peuvent être critiques pour le rendement de l'adhésif ou du scellant, il est également recommandé que des tests soient effectués sur des échantillons assemblés dans les conditions de production réelles ou simulées. Aucun élément de la présente ne devrait être interprété comme présumant l'inexistence de tout brevet pertinent, ou comme constituant une permission, une incitation ou une recommandation de mettre en œuvre quelque invention couverte par un brevet donné, sans l'autorisation du titulaire du brevet.



FICHE TECHNIQUE

Révision : 20 janvier 2025
Remplace : 16 février 2022
N° de réf. 477545

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti libre de défauts des matériaux lorsqu'il est utilisé selon les directives. La seule obligation de Henkel est, à son option, de remplacer ou rembourser le prix d'achat du produit qui est défectueux. Henkel n'assure aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris les garanties de QUALITÉ MARCHANDE et D'ADAPTATION À UN USAGE particulier et ne sera pas tenue responsable des dommages consécutifs et indirects. Cette garantie limitée vous confère certains droits légaux, qui varient d'un état à l'autre. On peut communiquer avec Henkel au 1 800 624-7767, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (HE) pour obtenir de l'aide au sujet de la garantie.



La marque LEPAGE fait partie de la famille de marques Henkel. Fondée en 1876, Henkel se positionne en leader sur les marchés internationaux de la grande consommation et de l'industrie. Henkel exerce ses activités dans le monde entier avec les plus grandes marques et technologies dans trois domaines : les détergents et produits d'entretien ménager, les soins de beauté et les technologies d'adhésifs.

Pour de l'assistance technique, composez le : 1 800 624-7767 – du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, HE
www.lepage.ca



Henkel Corporation - Professional & Consumer Adhesives Headquarters - Rocky Hill, CT 06067
www.henkel-northamerica.com