

LOCTITE[®] 574™

Junio 2022

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE[®] 574[™] presenta las siguientes características:

Tecnología	Acrílico		
Tipo de química	Éster de Dimetacrilato		
Aspecto (sin curar)	Pasta naranja ^{LMS}		
Fluorescencia	Positivo bajo luz UV ^{LMS}		
Componentes	Monocomponente - Sin mezclado		
Viscosidad	Tixotrópico		
Curado	Anaeróbico		
Curado Secundario	Activador		
Aplicación	Sellado		
Resistencia	Media		

LOCTITE[®] 574™ sella superficies metálicas rígidas ajustadas y bridas. El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas. Inmediatamente después del montaje de las bridas, aporta resistencia a bajas presiones. Se emplea, normalmente, como junta formada "in situ" en conexiones de bridas rígidas, ej. cajas de cambio y cárter del motor. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE[®] 574™ reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Peso específico a 25 °C 1,1
Punto de inflamabilidad - Consultar la FDS

Viscosidad, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):


 Husillo 6, velocidad 2,5 rpm
 70.000 a 120.000^{LMS}

 Husillo 6, velocidad 20 rpm
 23.000 a 35.000^{LMS}

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO


Velocidad de curado según el sustrato

La velocidad de curado dependerá del sustrato. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo en placas planas de acero granallado comparada con diferentes materiales, y ensayada según norma ISO 4587.

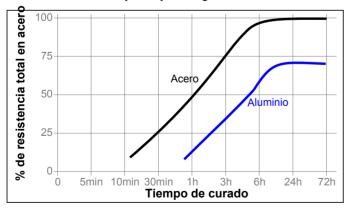


Velocidad de curado según la holgura

La velocidad de curado depende de la holgura de unión. El gráfico siguiente muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo en placas planas de acero granallado, con diferentes holguras y ensayada según norma ISO 4587.

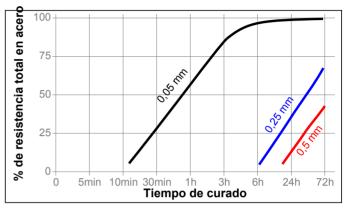

Velocidad de curado según la temperatura


La velocidad de curado depende de la temperatura ambiente. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura, desarrollada con el tiempo, en placas planas de acero granallado, a diferentes temperaturas, y ensayado según la norma ISO 4587.

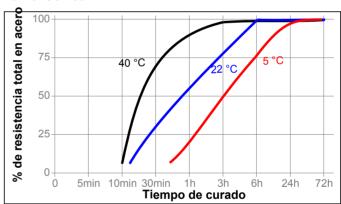

Velocidad de curado según el activador

Cuando el curado es excesivamente lento, o en caso de grandes holguras, la aplicación de un activador sobre la superficie acelerará el curado. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo, utilizando Activadores SF 7471™ o SF 7649™ en placas planas de acero granallado y ensayado según norma ISO 4587.



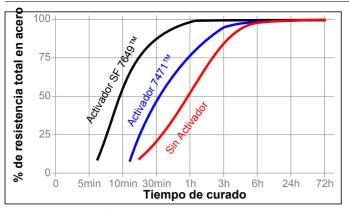

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO

Propiedades físicas:

Coeficiente de dilatación térmica, ISO 11359-2. K-1	80×10 ⁻⁶
Coeficiente de conductividad térmica,	0,1
ISO 8302, W/(m·K) Calor específico, kJ/(kg·K)	0,3

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO Propiedades del adhesivo

Tras 24 horas a 22 °C.

Resistencia a cortadura bajo compresión, ISO 10123:

≥6,0^{LMS} Pasadores y anillos de acero N/mm²

(psi) (≥ 870)

Resistencia a cortadura en placas :

Acero (granallado) N/mm² 8.5

(psi) (1.230)

Resistencia a la tracción, ISO 6922:

Acero (granallado) N/mm² 5 (725)(psi)

RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL

Los siguientes ensayos se refieren al efecto del ambiente sobre la resistencia. No se trata de una medida de la capacidad de sellado.


Curado durante 1 semana a 22 °C.

Resistencia a cortadura en placas:

Acero (granallado)


Resistencia térmica

Ensayado a temperatura

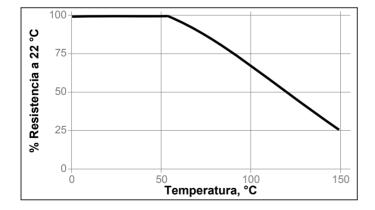

Enveiecimiento Térmico

Envejecido a la temperatura indicada y evaluado a 22 °C.

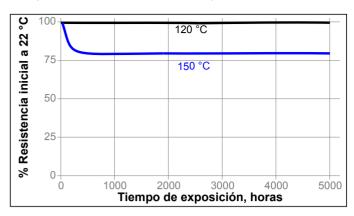

Resistencia a Productos Químicos/Disolventes

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a 22 °C

		% de resistencia inicial		
Medio Operativo	°C	100 h	500 h	1000 h
Aceite de motor	125	100	100	100
Gasolina	22	75	75	75
Agua/glicol 50/50	87	85	85	85

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Cuando se utilicen soluciones acuosas para la limpieza de las superficies antes de la adhesión, es importante comprobar la compatibilidad entre la solución limpiadora y el adhesivo. En algunos casos estas soluciones acuosas podrían afectar al curado y comportamiento del adhesivo.

Normalmente, no se recomienda este producto para su uso en plásticos (particularmente los termoplásticos, sobre que podrían producirse grietas por tensión). Se recomienda a los usuarios confirmar la compatibilidad de este producto con dichos sustratos.

Modo de empleo

- 1. Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa.
- 2. El producto está diseñado para bridas ajustadas con holguras hasta 0,25 mm.
- 3. Aplicar manualmente en forma de cordón continuo, rodillo o mediante serigrafía, a una de las superficies de las bridas. Para bridas con holguras de más de 0,125 mm en las que se utiliza rodillo, el producto se debe aplicar a ambas bridas..
- 4. Es posible realizar un ensayo a bajas presiones(<0,5 MPa, psi) para confirmar el sellado completo, inmediatamente después del montaje y antes del curado.
- 5. Apretar las bridas rápidamente después del montaje, para evitar el efecto de acuñamiento.



Especificaciones de los Productos LOCTITE (LMS)

De fecha Septiembre-01, 1995. Se dispone de informes de ensayo para cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de ensayo de control de calidad seleccionados, adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles completos que aseguran la calidad y consistencia del producto. Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden coordinarse a través del departamento de calidad de Henkel.

Almacenamiento

Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.

Almacenamiento óptimo: 8 °C a 21 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

Conversiones

 $({}^{\circ}C \times 1,8) + 32 = {}^{\circ}F$ $kV/mm \times 25,4 = V/mil$ mm / 25,4 = pulgadas $\mu m / 25,4 = mil$ $N \times 0,225 = lb$ $N/mm \times 5,71 = lb/''$ $N/mm^2 \times 145 = psi$ $MPa \times 145 = psi$ $N \cdot m \times 8,851 = lb \cdot in$ $N \cdot m \times 0,738 = lb \cdot pies$ $N \cdot m \times 0,738 = lo \cdot pies$ $N \cdot m \times 0,742 = oz \cdot ''$ $mPa \cdot s = cP$

Exoneración de responsabilidad

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo con el medio en que se encuentre, las cuales se encuentra fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la

fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo. incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aguí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 1.2

