

LOCTITE[®] 680™

(TDS para a nova formulação do LOCTITE[®] 680™) Agosto 2016

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LOCTITE® 680™ apresenta as seguintes características:

2001112 000 aproconta do cogamitos caracterioticas.					
Tecnologia	Acrílico				
Base Química	Éster Metacrilato				
Aparência (não curado)	Líquido verde ^{LMS}				
Fluorescência	Positiva sob luz UV ^{LMS}				
Componentes	Mono componente - não				
	requer mistura				
Viscosidade	Média				
Cura	Anaeróbico				
Cura Secundária	Ativador				
Aplicação	Fixação				
Resistência	Alta				

LOCTITE[®] 680™ é indicado para a fixação de componentes cilíndricos, especialmente quando é necessário um produto de baixa viscosidade. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. LOCTITE[®] 680™ proporciona desempenho de cura robusto. Não trabalha apenas em metais ativos (ex. aço carbono) mas também em substratos passivos como aço inox e superfícies revestidas. O produto oferece alto desempenho com temperatura e tolerância ao óleo. Tolera mínimas contaminações da superfície provindas de óleos, como de corte, lubrificação, anti-corrosivos e fluídos protetivos.

Esta folha de dados técnicos é valida para o LOCTITE[®] 680™ fabricado após as datas indicadas na seção "Data de Referência de Fabricação".

NSF International

Certificado pela ANSI/NSF classe 61 para uso em sistemas de água potável, que não exceda 82° C, para uso comercial ou residencial. Nota: Esta é uma aprovação regional. Por favor, contacte o Centro de Engenharia Loctite para mais informações e esclareciementos.

PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO CURADO

Densidade @ 25 °C 1

Viscosidade Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP): Haste 3, veloc. 20 rpm 750 a 1 750^{LMS}

Viscosidade, Cone & Plate, 25 °C, mPa·s (cP):


Taxa de cisalhamento 129 s⁻¹ 650 a 1 850

Ponto de Fulgor - Ver FISPQ

DESEMPENHO DE CURA


Velocidade de Cura vs. Substrato

A velocidade de cura depende do substrato usado. O gráfico abaixo mostra a resistência à quebra desenvolvida em função do tempo em pinos e colares de aço comparado com diferentes materiais e testado de acordo com ISO 10123.

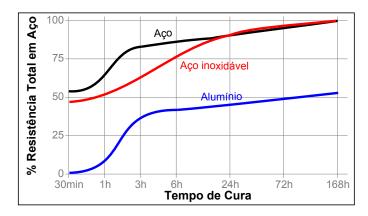

Velocidade de Cura vs. Folga


A velocidade de cura depende da folga entre as partes. O gráfico seguinte mostra a resistência axial do produto em função do tempo em pinos e colares de aço em diferentes folgas controladas e testados de acordo com ISO 10123.

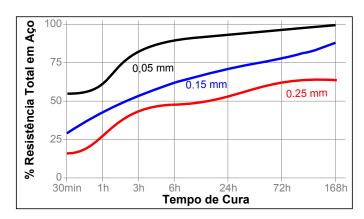

Velocidade de cura vs. Temperatura

A velocidade de cura depende da temperatura. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento paralelo desenvolvida em função do tempo e temperatura de exposição em pinos e colares de aço e testadas de acordo com ISO 10123.



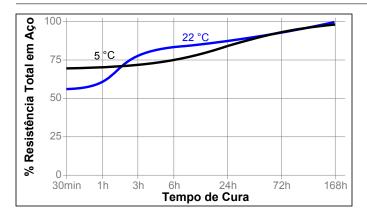

Velocidade de Cura vs. Ativador

O gráfico abaixo mostra a resistência a tração paralela desenvolvida com o tempo em pinos e buchas de aço inoxidável utilizando Ativador 7471™, 7649™ e 7091™ e testado de acordo com ISO 10123.



PROPRIEDADES DO PRODUTO CURADO

Propriedades Físicas:

Coeficiente de dilatação térmica, ASTM D 696, K-1 52×10-06

DESEMPENHO DO PRODUTO CURADO

Propriedades do Produto

Curado por 1 hora @ 93 °C, testado @ 22 °C

Resistência Axial, ISO 10123:

Pinos e colares de aço N/mm² $\geq 24,1$ LMS (psi) (≥ 3 500)

Curado por 24 horas @ 22 °C

Resistência Axial, ISO 10123:

Pinos e colares de aço N/mm² ≥19,3^{LMS} (psi) (≥2 800)

Curado por 7dias @ 22 °C

Resistência Axial, ISO 10123:

Pinos e colares de aço N/mm² 26 (psi) (3 740)

Pinos e buchas de aço inoxidável N/mm² 28

(psi) (4 030)

Pinos e buchas de alumínio N/mm² 16

(psi) (2 280)

Curado por 24 horas @ 22 °C
Torque de quebra, ISO 10964:
Parafusos M10 com óxido pre

Torque residual, ISO 10964:

Parafusos M10 com óxido preto e porcas de aço doce (lb.in.) (250)

Parafusos classe 5 e porcas classe 2 N·m 19 $3/8 \times 16$ fosfatizados e oleados (lb.in.) (165)

Torque de quebra, ISO 10964, com Pré-Torque de 5 N·m:

porcas de aço (grau 2) e parafusos N·m 22 (grau 5) de 3/8 x 16 (lb.in.) (195)porcas e paraf. zincado fosfatizado M10 $N \cdot m$ 30 (270)(lb.in.) porcas e paraf. de aço inox M10 N·m 19 (lb.in.) (165)

Torque Residual, ISO 10964, com Pré-Torque de 5 N·m:


porcas de aço (grau 2) e parafusos N·m 20 (grau 5) de 3/8 x 16 (lb.in.) (170)porcas e paraf. zincado fosfatizado M10 $N \cdot m$ 21 (lb.in.) (190)porcas e paraf. de aço inox M10 $N \cdot m$ 21 (lb.in.) (185)

RESISTÊNCIA AO AMBIENTE DE TRABALHO

Curado por 1 semana @ 22 °C Resistência Axial, ISO 10123: Pinos e colares de aço

Resistência ao calor

Testado à temperatura

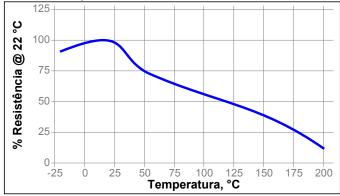


Resistência ao Frio

Este produto foi testado a -75°C (-100 F). O produto pode funcionar abaixo desta temperatura, porém não foi testado.

Envelhecimento ao Calor

Envelhecido à temperatura indicada e testado @ 22 °C

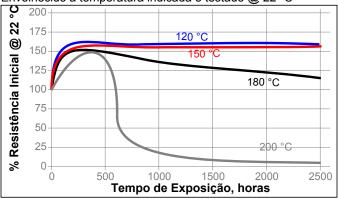

Resistência Química / Solventes

Envelhecido sob as condições indicadas e testado @ 22 °C

		% da resistência inicial		
Ambiente	°C	100 h	500 h	1000 h
Óleo de motor (5W40 -Sintético)	125	135	160	145
Gasolina sem chumbo	22	85	95	110
Fluido de freio	22	85	100	110
Água/glicol 50/50	87	115	135	135
Etanol	22	85	105	100
Acetona	22	75	105	100
B100 Bio-Diesel	22	90	110	110
DEF (AdBlue [®]) Solução Aquosa de Uréia	22	95	105	110
Etanol comb. E85	22	85	105	105
Hidróxido de Sódio, 20%	22	90	90	90
Ácido fosfórico, 10%	22	85	75	80

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

Quando forem utilizadas soluções aquosas para desengraxe de peças, para posterior montagem, será importante verificar a compatibilidade da solução desengraxante com o produto. Há casos em que esta solução poderá afetar a cura e o desempenho do produto.

Normalmente este produto não é indicado para uso em plásticos (principalmente termoplásticos, onde poderá causar "stress cracking"). Recomendamos aos usuários confirmarem a compatibilidade do produto com tais substratos.

Método de Uso

Para Montagem

- 1. Para melhores resultados, limpar as superfícies com o agente de limpeza LOCTITE[®] e deixar secar.
- Na presença de grandes folgas ou quando o tempo de cura for demasiadamente longo, a aplicação de um ativador na superfície aumentará a velocidade de cura.
- Para montagens por deslizamento, aplicar o adesivo ao redor da peça macho e na borda externa da peça femea, fazendo movimento rotativo durante a montagem para garantir uma boa cobertura.
- Para montagens por pressão, o adesivo deve ser aplicado em quantidade suficiente às duas superfícies a serem unidas.
- 5. Para montagens por termo contração, o adesivo deve ser aplicado de forma a produzir um filme uniforme. Se a peça fêmea for aquecida para a montagem, aplique o produto na peça macho. Se a peça macho for resfriada para a montagem, aplique o produto na peça fêmea. Se o aquecimento e resfriamento forem ser realizados, aplique o produto na parte a ser resfriada. Evite a condensação nas partes resfriadas.
- Deixar as peças em repouso até que atinjam resistência ao manuseio suficiênte.

Para desmontagem

- Remover as partes utilizando ferramentas manuais convencionais.
- Se necessário, aplique calor localizado a montagem de aproximadamente 250 °C. Desmonte enquanto estiver quente.
- 3. Se este temperatura não for possível, aqueça o máximo possível e utilize auxilio mecânico.

Para Limpeza

 Quando necessário, a remoção do produto curado pode ser efetuada utilizando-se o Loctite Removedor Juntas e ação mecânica, por exemplo escova de aço.

Especificação Loctite de Material^{LMS}

LMS datada de Agosto 6, 2013. Os relatórios de ensaios de cada lote são disponíveis para as propriedades indicadas. Os relatórios de testes LMS incluem parâmetros de testes selecionados de Controle de Qualidade, e são considerados apropriados para especificações para uso pelo cliente. Adicionalmente, são realizados controles completos que garantem a qualidade e consistência do produto. Requisitos específicos de especificações do cliente podem ser coordenados através do departamento da Qualidade da Henkel.

Armazenamento

Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Informações de armazenagem devem estar indicadas no rótulo do produto.

Armazenagem ideal: 8 °C a 21°C. Armazenagem abaixo de 8°C ou acima de 28°C podem prejudicar suas propriedades. Produto removido de sua embalagem pode ser contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produto que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

Conversões

(°C x 1.8) + 32 = °F kV/mm x 25.4 = V/mil mm / 25.4 = polegadas µm / 25.4 = mil N x 0.225 = lb N/mm x 5.71 = lb/in N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi N·m x 8.851 = lb·in N·m x 0.738 = lb·ft N·mm x 0.142 = oz·in mPa·s = cP

Data de Referência de Fabricação

Esta folha de dados técnicos é válida para o LOCTITE[®] 680™ fabricado a partir da data abaixo:

Produzido em:Primeiro lote fabricado:E.U.A.Setembro 2013U.E.PendenteChinaAgosto 2013BrasilNovembro 2013IndiaPendente

Aviso

Nota:

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade: A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluida, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado. No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Uso da Marca

Salvo exceções identificadas, todas as marcas mencionadas neste documento são marcas registradas da Henkel Corporation nos Estados Unidos e outros países. [®] identifica uma marca registrada no "U.S. Patent and Trademark Office".

Referência 1.5