

**LOCTITE® EA 9464**Bekannt als Hysol 9464  
September 2018**PRODUKTBESCHREIBUNG**

LOCTITE® EA 9464 besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

<b>Technologie</b>	Epoxidharz
Chemische Basis	Epoxidharz
Aussehen Harz	Weiß, opak, pastös
Aussehen Härter	Schwarz, opak, pastös
Farbe (Mischung A+B)	Grau, opak, pastös
Viskosität	Thixotrop
Komponenten	Zweikomponentig - Harz & Härter
Mischungsverhältnis, Volumen - Harz : Härter	1 : 1
Mischungsverhältnis, Gewicht - Harz : Härter	100 : 100
<b>Aushärtung</b>	Nach Mischen Härtung bei Raumtemperatur
<b>Anwendung</b>	Kleben
Spezieller Vorteil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkürzte Verarbeitungsdauer</li><li>• Schnelle Handfestigkeit</li><li>• Nicht tropfend</li><li>• Einfach zu mischen und anzuwenden</li><li>• Gute Zugscherfestigkeit</li><li>• Gute Schälfestigkeit</li><li>• Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme</li></ul>
Geeignete Materialien	Metalle, Phenolharze, Polyester, Hartfaserplatten und Holzwerkstoffe, Keramik, Gummi, Mauerwerk und andere Baustoffe

LOCTITE® EA 9464 ist eine schneller aushärtende Variante von Hysol® 9461™. Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit und die Verarbeitungsdauer wurden um ca. 50% reduziert, während die meisten Funktionseigenschaften von Hysol® 9461™ erhalten bleiben.

**MATERIALEIGENSCHAFTEN****Eigenschaften Harz**

Spez. Dichte bei 25°C	1,35
Viskosität, DIN 54453, mPa·s (cP):	
Schergeschwindigkeit 10 s <sup>-1</sup>	138.000
Schergeschwindigkeit 100 s <sup>-1</sup>	40.000
Thixotropie Index	3,5

Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt

**Eigenschaften Härter**

Spez. Dichte bei 25°C	1,3
Viskosität, DIN 54453, mPa·s (cP):	
Schergeschwindigkeit 10 s <sup>-1</sup>	55.000
Schergeschwindigkeit 100 s <sup>-1</sup>	35.000

Thixotropie Index 1,6

Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt

**Eigenschaften Mischung**

Verarbeitungsdauer bei 22 °C, Minuten:	
Ansatzgröße 100 g	15 bis 20




**TYPISCHE AUSHÄRTEEIGENSCHAFTEN****Handfestigkeit**

Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit bezeichnet die Zeitspanne, die erforderlich ist, um eine Scherfestigkeit von 0,1 N/mm<sup>2</sup> zu entwickeln.

Handfestigkeit, gemischt, bei 22 °C, Minuten 180

**Aushärtegeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur**

Bei Raumtemperatur erreicht LOCTITE® EA 9464 nach 3 bis 4 Stunden Handfestigkeit (Hinweis: dieser Wert wird beeinflusst durch die Gestaltung der Klebestelle und durch die Umgebungstemperatur). Durch erhöhte Temperaturen kann die Aushärtung beschleunigt werden. Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit auf sandgestrahlten Zugscherproben aus Stahl bei unterschiedlichen Temperaturen. Geprüft gemäß ISO 4587.

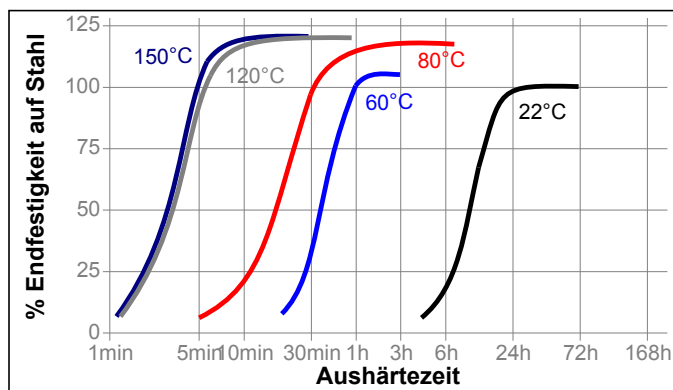**TYPISCHE EIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

Ausgehärtet über 7 Tage bei 22 °C, Probenstärke 1,2 mm.

**Physikalische Eigenschaften:**

Wärmeleitfähigkeitskoeffizient, ISO 8302, W/(m·K)	0,6
Shore-Härte, ISO 868, Durometer D	80
Glasübergangstemperatur, ASTM D 1640, °C	50
Druckfestigkeit, ISO 604	N/mm <sup>2</sup> 50 (psi) (7.300)
E-Modul, ISO 527-2	N/mm <sup>2</sup> 2.900 (psi) (420.610)

**Elektrische Eigenschaften:**

Dielektrizitätskonstante / Verlustfaktor, IEC 60250:

1 kHz	4,4 / 3,1×10 <sup>-3</sup>
1 MHz	3,8 / 4,7×10 <sup>-2</sup>
10 MHz	3,5 / 6,2×10 <sup>-2</sup>

Oberflächenwiderstand, IEC 60093, Ω	1,7×10 <sup>15</sup>
Spezifischer Durchgangswiderstand, IEC 60093, Ω·cm	5,8×10 <sup>14</sup>

**FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND****Klebeeigenschaften**

Ausgehärtet für 7 Tage bei 22 °C

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:

Unlegierter Stahl (sandgestrahlt)	N/mm <sup>2</sup> 22 (psi) (3.200)
Aluminium (geschmirgelt) (SiC-Schmirgelpapier, A166 Körnung P400A)	N/mm <sup>2</sup> 18 (psi) (2.600)
Aluminium (gebeizt mit saurer Eisensulfatlösung)	N/mm <sup>2</sup> 22 (psi) (3.200)
Edelstahl	N/mm <sup>2</sup> 18 (psi) (2.600)
Messing	N/mm <sup>2</sup> 9 (psi) (1.300)
Zinkdichromat	N/mm <sup>2</sup> 15 (psi) (2.200)
Verzinkter Stahl (feuerverzinkt)	N/mm <sup>2</sup> 20 (psi) (2.900)
Polycarbonat	N/mm <sup>2</sup> 4 (psi) (550)
ABS	N/mm <sup>2</sup> 5 (psi) (700)
GFK (verstärkte Polyestermatrix)	N/mm <sup>2</sup> 5 (psi) (680)

180° Schälfestigkeit, ISO 8510-2:

Unlegierter Stahl (sandgestrahlt)	N/mm 10,5 (lb/in) (60)
Aluminium (Säure gebeizt)	N/mm 7 (lb/in) (40)

Scherschlagfestigkeit, ISO 9653 J/m<sup>2</sup> :

Unlegierter Stahl (sandgestrahlt)	9,5
-----------------------------------	-----

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE**


Ausgehärtet für 7 Tage bei 22 °C

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:

Baustahl (sandgestrahlt)

**Temperaturfestigkeit**

geprüft bei der jeweiligen Temperatur

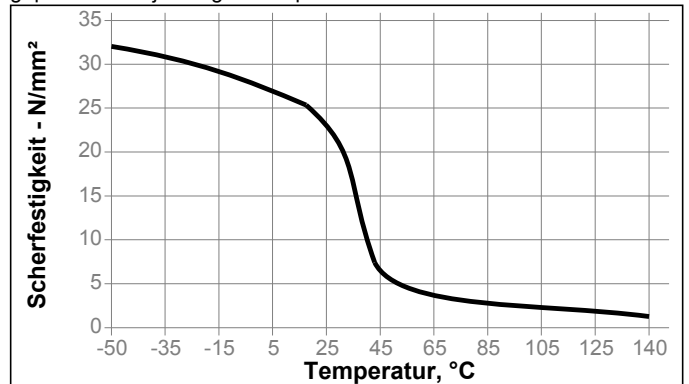

**Wärmealterung**

Alterungstest wie beschrieben und geprüft bei 22°C.

Temperatur	% Anfangsfestigkeit		
	500 Std.	1.000 Std.	3.000 Std.
50°C	150	115	140
80°C	130	125	145
100°C	125	130	135
120°C	130	135	135
150°C	150	140	140

**Beständigkeit gegen Medien**

Alterungstest wie beschrieben und geprüft bei 22°C.

Medium	°C	% Anfangsfestigkeit		
		500 h	1000 h	3000 h
Motoröl	22	100	100	100
Bleifreies Benzin	22	95	75	60
Wasser/Glycol 50/50	87	60	60	50
Natriumhydroxid, 4%	22	50	55	50
98% rel. LF	40	65	50	45
Wasser	21	80	75	70
Aceton	22	85	35	15
Essigsäure, 10%	22	80	70	45
Salzwasserlösung, 7,5%	22	90	85	80

**ALLGEMEINE INFORMATION**

**Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.**

**Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

Wenn die zu verklebenden Oberflächen vorher mit einem wässrigen Reinigungssystem gereinigt werden, ist darauf zu achten, dass die Verträglichkeit zwischen Reiniger und Kleb- bzw. Dichtstoff gegeben ist. In manchen Fällen können diese wässrigen Reiniger die Aushärtung bzw. die Eigenschaften des Klebstoffes beeinträchtigen.

**Gebrauchshinweise**

- Um beste Ergebnisse zu erzielen sollten die Oberflächen trocken, sauber und fettfrei sein. Bei hochfesten strukturellen Klebungen kann die Klebefestigkeit und die Beständigkeit durch spezielle Oberflächenvorbehandlungen verbessert werden.
- Harz und Härter müssen vor Gebrauch gemischt werden. Das Produkt kann mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mixers direkt aus Doppelkartuschen aufgetragen werden. Die ersten 3 bis 5 cm der dosierten Klebstoffraupe verwerfen. Aus Großgebinden entnommene Komponenten müssen im empfohlenen Verhältnis nach Gewicht oder Volumen (siehe Abschnitt 'Produktbeschreibung') gründlich miteinander vermischt werden. Beim Mischen

von Hand die benötigte Menge Harz und Härter abwägen bzw. abmessen und gründlich durchmischen. Nach Erzielung einer homogenen Durchfärbung noch ca. 15 Sekunden weiter homogenisieren.

- Keine Mengen über 1 kg mischen, da die Gefahr übermäßiger Wärmeentwicklung besteht. Durch kleinere Ansatzmengen wird die Wärmebildung minimiert.
- Klebstoffmischung so schnell wie möglich auf eine Fügefläche auftragen. Für maximale Klebefestigkeit Klebstoff gleichmäßig auf beide Oberflächen auftragen. Bauteile sollten nach dem Klebstoffauftrag sofort gefügt werden.
- Die Verarbeitungszeit ist im Abschnitt 'Materialeigenschaften' aufgeführt. Höhere Temperaturen oder größere Ansatzmengen verringern die Verarbeitungszeit.
- Teile während der Aushärtung gegeneinander fixieren. Bevor die Bauteile voll belastet werden, Klebung vollständig aushärten lassen.
- Überschuß von nicht ausgehärtetem Klebstoff kann mit organischen Lösungsmitteln entfernt werden (z.B. Aceton).
- Misch- und Dosiergeräte sollten nach Gebrauch und vor Aushärtung des Klebstoffs mit heißer Seifenlauge gereinigt werden.

**Nicht für Produktspezifikation**

Die hierin enthaltenen technischen Daten dienen lediglich zur Orientierung. Wenn Sie Unterstützung und Empfehlungen zur Spezifizierung dieses Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte an die zuständige Qualitätsabteilung vor Ort.

**Lagerung**

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden.

**Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.**

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückschütten. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

**Umrechnungsfaktoren**

$(°C \times 1.8) + 32 = °F$   
 $kV/mm \times 25.4 = V/mil$   
 $mm / 25.4 = inches$   
 $N \times 0.225 = lb$   
 $N/mm \times 5.71 = lb/in$   
 $N/mm^2 \times 145 = psi$   
 $MPa \times 145 = psi$   
 $N \cdot m \times 8.851 = lb \cdot in$   
 $N \cdot m \times 0.738 = lb \cdot ft$   
 $N \cdot mm \times 0.142 = oz \cdot in$   
 $mPa \cdot s = cP$



## Haftungsausschluss

### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:**

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:**

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

**Verwendung von Warenzeichen:** Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz 1.5

